

343331
(код продукции)

Система контроля и управления (СКУ) трансформаторного оборудования

Эксплуатационная документация

Инструкция по монтажу
ИНТЕ.656455.001-309 ИМ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
309023	15.05.18			

Перв. примен.	Содержание																																							
	1 Общие сведения 4 1.1 Состав СКУ 4 1.2 Технические данные системы 4 2 Меры безопасности 6 3 Подготовка изделия к монтажу 7 3.1 Транспортирование до места монтажа 7 3.2 Распаковка и осмотр 7 4 Монтаж системы 8 4.1 Установка блока мониторинга БМ 8 4.2 Установка шкафа-концентратора ШК 8 4.3 Подключение внешних электрических цепей к блоку мониторинга БМ 9 4.4 Подключение внешних электрических цепей к шкафу-концентратору ШК 9 4.5 Подключение оптических кабелей к блоку мониторинга БМ 10 4.6 Подключение оптических кабелей к шкафу-концентратору ШК 11 4.7 Заземление экранирующих кабельных оболочек 12 5 Наладка системы 14 6 Включение системы 15 7 Лист регистрации изменений 16																																							
Справ. №																																								
Подпись и дата																																								
Инв. № дубл.																																								
Взам. инв. №																																								
Подпись и дата	15.05.18																																							
Инв. № подл.	309023																																							
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Чедотарев</td> <td></td> <td></td> <td>15.05.18</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Морозов</td> <td></td> <td></td> <td>15.05.18</td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td>Одцов</td> <td></td> <td></td> <td>15.05.18</td> </tr> <tr> <td>Утвердил</td> <td>Одцов</td> <td></td> <td></td> <td>15.05.18</td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Разраб.	Чедотарев			15.05.18	Проверил	Морозов			15.05.18	Н. контр.	Одцов			15.05.18	Утвердил	Одцов			15.05.18	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ Система контроля и управления (СКУ) трансформаторного оборудования. Инструкция по монтажу			<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> </table>		Лит.	Лист	Листов		2	16
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																				
Разраб.	Чедотарев			15.05.18																																				
Проверил	Морозов			15.05.18																																				
Н. контр.	Одцов			15.05.18																																				
Утвердил	Одцов			15.05.18																																				
Лит.	Лист	Листов																																						
	2	16																																						
					ЗАО «Интера»																																			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата
309023	15.05.18			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ИНТЕ.656455.001-309 ИМ				Лист
				3

1 Общие сведения

1.1 Состав СКУ

Система контроля и управления любой сложности строится из необходимого числа отдельных компонентов, а именно:

- Датчики и их вторичные блоки;
- Блоки мониторинга БМ;
- Шкаф-концентратор ШК.

На рисунке 1 приведена типовая структурная схема СКУ.

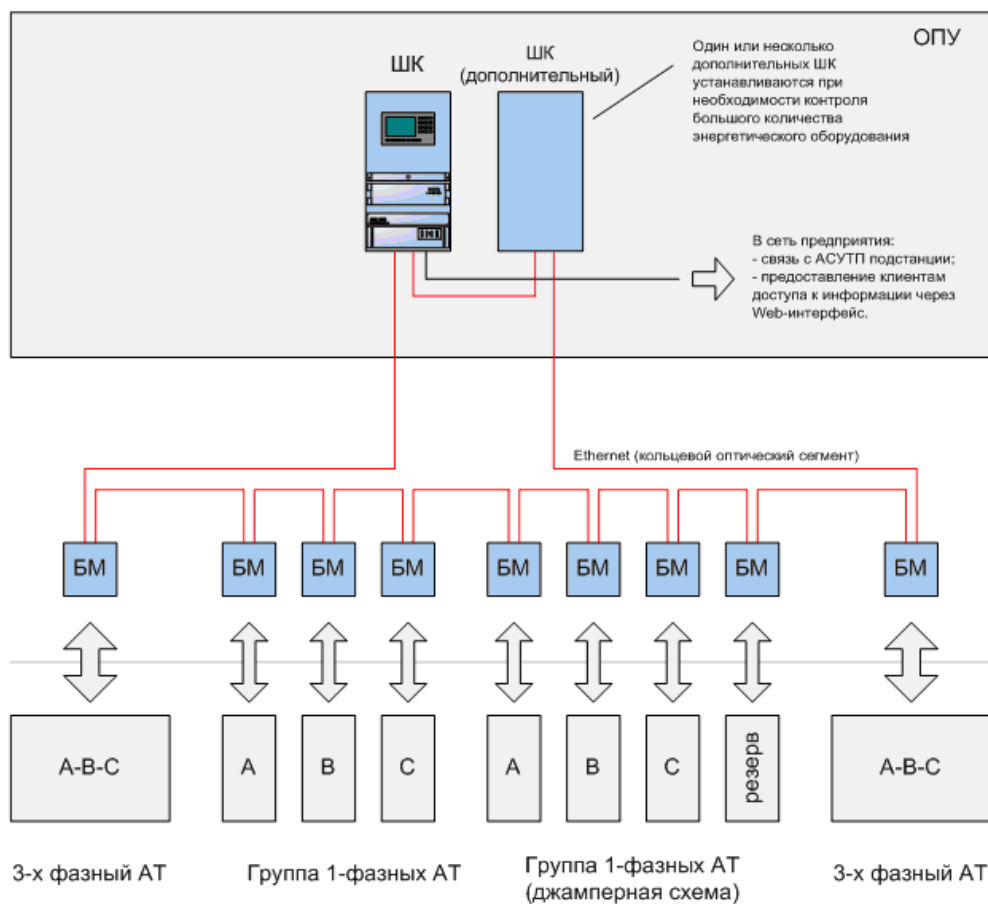


Рисунок 1 – Типовая структура СКУ

1.2 Технические данные системы

Таблица 1 – Основные технические данные компонентов СКУ

Наименование параметра	Значение (количество)	Примечание
Блок мониторинга		
Параметры цепей питания БМ: -номинальное напряжение питания, В -допустимое отклонение от номинального напряжения, %	~220 +10/-15	Для выбора средств защиты см. таблицу 2 Общего описания системы

Инв. № подл.	309023	Подпись и дата	15.05.18	Взам. инв. №		Инф.Изм.		Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ				Лист
					4				

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата	
	ИнвИзм.	
	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	15.05.18
	Изм.	Лист

Наименование параметра	Значение (количество)	Примечание
-номинальная частота, Гц Параметры питания цепей сигнализации: -номинальное напряжение питания, В	50 =220	ИНТЕ.656455.001-309 ПД
Интерфейс обмена БМ с ШК	Ethernet/FX	оптическое «кольцо», многомодовое оптоволокно (разъем SC)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:	УХЛ1	
Габаритные размеры, не более (высота×ширина×глубина), мм	760×600×210	
Масса, кг, не более	60	
Срок службы, лет	30	
Шкаф-концентратор		
Параметры цепей питания: -номинальное напряжение питания, В -допустимое отклонение от номинального напряжения, % -номинальная частота, Гц Параметры питания цепей сигнализации: -номинальное напряжение питания, В	~220 +10/-15 50 =220	Для выбора средств защиты см. таблицу 2 Общего описания системы ИНТЕ.656455.001-309 ПД
Интерфейс обмена между компонентами и связи с БМ	Ethernet/FX	оптическое «кольцо», многомодовое оптоволокно (разъем SC)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP40	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:	УХЛ4.2	
Габаритные размеры, не более (высота×ширина×глубина), мм	2000×800×600	Высота с цоколем 2200 мм
Масса, кг, не более	250	
Срок службы, лет	30	

2 Меры безопасности

2.1 Монтаж СКУ должен производиться организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида работ;

2.2 Не допускается выполнение монтажных работ при находящемся под напряжением трансформаторном оборудовании. До начала проведения работ следует убедиться, что на трансформаторное оборудование не подано напряжение;

2.3 При работе необходимо следить за исправностью изоляции подключаемых проводов. Не разрешается прикладывать излишние усилия при прокладке проводов, следует избегать натяжения и других механических воздействий;

2.4 Запрещается вести монтаж при включенных источниках питания;

2.5 Запрещается касаться неизолированным инструментом токоведущих цепей;

2.6 К монтажу и наладке СКУ допускаются лица из числа обслуживающего персонала, ознакомленные с данной инструкцией, прошедшие обучение по ПТЭ и ПТБ и имеющие группу по электробезопасности не ниже III;

2.7 БМ и ШК, входящие в состав СКУ, относятся к классу 0I по способу защиты человека от поражения электрическим током, согласно ГОСТ 12.2.007.0;

2.8 СКУ соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 51321.1–2000;

2.9 Технические средства СКУ, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения – защитное заземление;

2.10 В соответствии с ГОСТ Р 51321.1–2000 и ПУЭ значение сопротивления растеканию тока цепи защитного заземления не должно превышать 4 Ом;

2.11 Регламентное обслуживание технических средств системы контроля и управления необходимо выполнять с соблюдением требований правил ПТЭ и ПТБ при работах на установках с напряжением до 1000В и только при снятом напряжении питания и подключенном защитном заземлении;

2.12 При обнаружении дыма или запаха горелой изоляции немедленно снять напряжение питания и принять меры к устранению причины и последствий неисправности.

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18				Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	чайного прикосновения – защитное заземление; 2.10 В соответствии с ГОСТ Р 51321.1–2000 и ПУЭ значение сопротивления растеканию тока цепи защитного заземления не должно превышать 4 Ом; 2.11 Регламентное обслуживание технических средств системы контроля и управления необходимо выполнять с соблюдением требований правил ПТЭ и ПТБ при работах на установках с напряжением до 1000В и только при снятом напряжении питания и подключенном защитном заземлении; 2.12 При обнаружении дыма или запаха горелой изоляции немедленно снять напряжение питания и принять меры к устранению причины и последствий неисправности.		
ИНТЕ.656455.001–309 ИМ							
					Лист		
					6		

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18	Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата	пломбы.
					3.2.2 Установить упаковочный ящик с системой на ровной горизонтальной площадке и открыть крышку.
					3.2.3 Достать из упаковочного ящика комплект деталей и документацию.
					3.2.4 Перед началом монтажа необходимо провести внешний осмотр поставленных компонентов СКУ и проверить: • Сохранность пломб; • Состояние лакокрасочных покрытий и механических повреждений; • Состояние соединителей.
					3.2.5 Внешний осмотр проводить визуально без применения инструмента и оборудования.
					3.2.6 При выявлении дефекта в результате внешнего осмотра возможность эксплуатации СКУ должна быть определена совместно с предприятием-изготовителем.
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ 7

4.1 Установка блока мониторинга БМ

Размещение БМ по высоте и ориентация в пространстве должны обеспечивать доступ ко всем обслуживаемым компонентам в процессе монтажа и эксплуатации.

4.1.1 Проверить комплектность сопроводительной документации согласно формуляру, а также соответствие документации объекту применения;

4.1.2 Закрепить на БМ поз.1 кронштейны крепежные поз.3 с помощью крепежного комплекта поз.4.5 согласно ИНТЕ.656335.001-309 МЧ;

4.1.3 Закрепить БМ на существующих строительных или металлоконструкциях, индивидуальных стойках с помощью крепежного комплекта поз.7, согласно присоединительным размерам на ИНТЕ.656335.001-309 МЧ;

4.1.4 Закрепить GPS-приемник и датчик температуры воздуха ДТВ на стойке блока мониторинга или на существующих металлоконструкциях в непосредственной близости от БМ (в радиусе не более 1 м) с помощью крепежных изделий (входят в комплект поставки), согласно прилагаемым монтажным чертежам (ИНТЕ.464328.003 МЧ, ИНТЕ.405211.003 МЧ). Датчик температуры окружающего воздуха ДТВ не должен попадать в зону действия теплого воздуха от вентиляторов системы охлаждения;

4.1.5 Подсоединить БМ к местному контуру защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом, с помощью бобышки заземления поз. 2 согласно ИН-ТЕ.656335.001-309 МЧ, используя готовый заземляющий проводник (поставляется в комплекте с БМ).

4.2 Установка шкафа-концентратора ШК

Шкаф-концентратор поставляется в виде единого электротехнического изделия (с предсобранными и настроенными компонентами), которое необходимо разместить на объекте и выполнить необходимые подключения в соответствии с прилагаемой сопроводительной документацией.

Размещение ШК должно обеспечивать доступ ко всем обслуживаемым компонентам в процессе монтажа и эксплуатации.

Монтаж ШК выполнить в следующей последовательности:

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата					Инвизм.	Взам. инв. №	Подпись и дата	
	15.05.18								
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ				Лист
									8

радиусе не более 1 м) с помощью крепежных изделий (входят в комплект поставки), согласно прилагаемым монтажным чертежам (ИНТЕ.464328.003 МЧ, ИНТЕ.405211.003 МЧ). Датчик температуры окружающего воздуха ДТВ не должен попадать в зону действия теплого воздуха от вентиляторов системы охлаждения;
4.1.5 Подсоединить БМ к местному контуру защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом, с помощью бобышки заземления поз. 2 согласно ИНТЕ.656335.001-309 МЧ, используя готовый заземляющий проводник (поставляется в комплекте с БМ).
4.2 Установка шкафа-концентратора ШК
Шкаф-концентратор поставляется в виде единого электротехнического изделия (с предсобранными и настроенными компонентами), которое необходимо разместить на объекте и выполнить необходимые подключения в соответствии с прилагаемой сопроводительной документацией.
Размещение ШК должно обеспечивать доступ ко всем обслуживаемым компонентам в процессе монтажа и эксплуатации.
Монтаж ШК выполнить в следующей последовательности:

4.2.1 Проверить комплектность сопроводительной документации согласно формуляру, а также соответствие документации объекту применения;

4.2.2 Выполнить сборку цоколя шкафа согласно инструкции компании Rittal для шкафов TS 8 (поставляется комплектно с ШК);

4.2.3 Закрепить цоколь поз.2 на месте монтажа согласно ИНТЕ.656455.001 МЧ с помощью анкерных болтов М8-М12 (в комплект поставки не входят);

4.2.4 Установить ШК вертикально на цоколь и закрепить болтами из комплекта крепежа (поставляется комплектно с ШК) согласно инструкции компании Rittal для шкафов TS 8;

4.2.5 Подсоединить ШК к местному контуру защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом, используя готовый заземляющий проводник, поставляемый в сборе с ШК

4.3 Подключение внешних электрических цепей к блоку мониторинга БМ

Монтаж внешних электрических цепей сигнализации и питания необходимо выполнить в соответствие со схемой электрической подключений ИНТЕ.656335.001-309 Э5.

Для выполнения всех необходимых подключений требуется:

4.3.1 Перевести все автоматические выключатели SF в шкаф БМ в положение «Отключено»;

4.3.2 Завести в шкаф кабели питания, сигнальные кабели и кабели цифровых интерфейсов через кабельные вводы поз.6, руководствуясь ИНТЕ.656335.001-309 МЧ и удобством подключения к шкафным клеммам;

4.3.3 Разделать кабели и выполнить маркировку проводников, подключаемых к БМ, в соответствие с рабочей документацией проектной организации;

4.3.4 Выполнить подключение проводников к клеммным сборкам;

4.3.5 Вытянуть излишки кабелей из шкафа;

4.3.6 Заземлить экранирующие оболочки кабелей согласно п.4.7 настоящей Инструкции и зафиксировать кабели, закрутив обжимные гайки кабельных вводов;

4.3.7 Уплотнить кабельные вводы с металлорукавами (при наличии) при помощи термоусадочной трубки;

4.3.8 Проверить правильность соединения электрических цепей;

4.3.9 Подать питание на БМ. Для этого необходимо перевести все автоматические выключатели SF в положение «Включено», соблюдая необходимые меры предосторожности.

4.4 Подключение внешних электрических цепей к шкафу-концентратору ШК

Монтаж внешних электрических цепей необходимо выполнить в соответствие со схемой электрической подключений ИНТЕ.656455.001-309 Э5, ИНТЕ.656455.001-309 Э5.1.

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18	Взам. инв. №	Инвизм.	Подпись и дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ					Лист 9
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Для выполнения всех необходимых подключений требуется:

4.4.1 Перевести все автоматические выключатели SF в шкафу ШК в положение «Отключено»;

4.4.2 Завести в шкаф кабели питания, сигнальные кабели и кабели цифровых интерфейсов через кабельные вводы, установленные на вводных панелях в шкафу, руководствуясь удобством прокладки до шкафных клемм, заземлить экранирующие оболочки согласно п.4.7 настоящей Инструкции, разделить и подключить;

4.4.3 Вытянуть излишки кабелей в цоколь шкафа или кабельный этаж;

4.4.4 После проведения всех операций по подключению внешних электрических цепей и проверки правильности их соединения электрическое питание на ШК может быть подано. Для этого необходимо перевести все автоматические выключатели SF в положение «Включено», соблюдая необходимые меры предосторожности.

4.5 Подключение оптических кабелей к блоку мониторинга БМ

Для подключения магистрального оптического кабеля в БМ предусмотрена сплайс-пластина (термоусадочные трубки для защиты стыка в комплект поставки не входят). Оптические патч-корды для подключения к шкафному сетевому оборудованию в комплект поставки не входят и должны предусматриваться монтажной организацией. Тип оптического разъема и данные для определения требуемой длины приведены в ИНТЕ.656455.001-309 Л5.

Монтаж оптоволоконных кабелей необходимо выполнить в соответствии со схемой оптической подключений ИНТЕ.656455.001-309 Л5, в следующем порядке:

4.5.1 Перевести все автоматические выключатели SF в шкафу БМ в положение «Отключено»;

4.5.2 Завести в блок мониторинга оптические кабели через соответствующие кабельные вводы поз.6 (ввод оптоволоконных кабелей) согласно ИНТЕ.656335.001-309 МЧ;

4.5.3 Перед вводом в БМ предусмотреть несколько технологических витков кабеля из расчета обеспечения запаса 1,5-2 м. При сворачивании кабеля в кольцо учитывать минимальный радиус изгиба кабеля;

4.5.4 После ввода в шкаф протянуть оптические кабели вдоль правой боковой стенки до сплайс-пластины X1 согласно ИНТЕ.656335.001-309 ВО;

4.5.5 Разделить и выполнить сварку оптических волокон магистрального кабеля с оптическими патч-кордами (в комплект поставки не входят) в следующем порядке:

- Разрезать пополам оптический патч-корд длиной 2 м (минимум);
- Получившиеся половинки со стороны разреза промаркировать и сварить оптические волокна патч-корда с оптическими волокнами магистрального кабеля. С другой стороны (со стороны разъема SC) первый патч-корд (основной) вставить в гнездо коммутатора В1, а второй

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18		Взам. инв. №		ИнвИзм.		Подпись и дата		
Монтаж оптоволоконных кабелей необходимо выполнить в соответствии со схемой оптической подключений ИНТЕ.656455.001-309 Л5, в следующем порядке: 4.5.1 Перевести все автоматические выключатели SF в шкафу БМ в положение «Отключено»; 4.5.2 Завести в блок мониторинга оптические кабели через соответствующие кабельные вводы поз.6 (ввод оптоволоконных кабелей) согласно ИНТЕ.656335.001-309 МЧ; 4.5.3 Перед вводом в БМ предусмотреть несколько технологических витков кабеля из расчета обеспечения запаса 1,5-2 м. При сворачивании кабеля в кольцо учитывать минимальный радиус изгиба кабеля; 4.5.4 После ввода в шкаф протянуть оптические кабели вдоль правой боковой стенки до сплайс-пластины X1 согласно ИНТЕ.656335.001-309 ВО; 4.5.5 Разделать и выполнить сварку оптических волокон магистрального кабеля с оптическими патч-кордами (в комплект поставки не входят) в следующем порядке: • Разрезать пополам оптический патч-корд длиной 2 м (минимум); • Получившиеся половинки со стороны разреза промаркировать и сварить оптические волокна патч-корда с оптическими волокнами магистрального кабеля. С другой стороны (со стороны разъема SC) первый патч-корд (основной) вставить в гнездо коммутатора В1, а второй									
					ИНТЕ.656455.001-309 ИМ				Лист
									10
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

4.6.2 Завести оптические кабели в шкаф-концентратор, руководствуясь удобством подключения к сплайс-пластине X1 (см. ИНТЕ.656455.001-309 ВО), через любые подходящие гермовводы.

4.6.3 Предусмотреть запас кабеля, выполнить сварку оптических волокон и подключение патч-кордов к коммутатору 1В1, аналогично инструкциям для БМ;

4.6.4 Вытянуть излишки кабелей в цоколь шкафа или кабельный этаж.

4.7 Заземление экранирующих кабельных оболочек

В зависимости от комплектации, заземление «экранов» сигнальных кабелей выполняется с помощью общей шины заземления шкафа, с помощью пружинных ЭМС-зажимов, обеспечивающих соединение «экрана» кабеля с общей шиной заземления, или с помощью кабельных ЭМС-вводов, соответствующих требованиям электромагнитной совместимости.

4.7.1 Для заземления «экранов» кабелей с помощью общей шины заземления в ШК требуется:

- Завести в шкаф кабель необходимой длины;
- Зафиксировать положение кабеля;
- Снять верхний слой изоляции, освободить необходимый участок «экрана» (медная проволока, фольга, дренажный проводник), исходя из минимально возможной длины до шины заземления;
- Оконцевать участок «экрана» наконечником-гильзой;
- Заземлить «экран» на шину заземления ШК с помощью крепежных винтов.

4.7.2 Для заземления «экранов» кабелей в БМ, ШК с помощью кабельных ЭМС-вводов требуется:

- Снять верхний слой изоляции;
- Освободить необходимый участок «экрана» (медная проволока, фольга, дренажный проводник);



Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18				Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	заземления; • Оконцевать участок «экрана» наконечником-гильзой; • Заземлить «экран» на шину заземления ШК с помощью крепежных винтов. 4.7.2 Для заземления «экранов» кабелей в БМ, ШК с помощью кабельных ЭМС-вводов требуется: • Снять верхний слой изоляции; • Освободить необходимый участок «экрана» (медная проволока, фольга, дренажный проводник); 		
ИНТЕ.656455.001-309 ИМ					Лист		
					12		

- Пропустить кабель через накидную гайку;
- Вставить кабель в клеммную вставку;
- Наложить экранирующую оплетку на клеммную вставку (экранирующая оплетка должна перекрывать кольцо круглого сечения приблизительно на 2мм);



- Вставить клеммную вставку в штуцер кабельного ввода, обжимая экранирующую оплетку;
- Затянуть накидную гайку, фиксируя тем самым и кабель, и экранирующую оплетку.



4.7.3 Монтаж и заземление герметичного металлорукава в ПВХ-оболочке необходимо выполнить согласно приведенной ниже иллюстрированной инструкции:



Инв. № подл.	309023	Подпись и дата	15.05.18	Взам. инв. №		ИнвИзм.		Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ				Лист
									13

5 Наладка системы

Все компоненты СКУ поставляются предварительно настроенными и отлаженными, как аппаратное, так и программное обеспечение.

Наладка СКУ на объекте ограничивается только «прозвонкой» цепей, проверкой правильности подключения внешних цепей в соответствии со схемами соединений и подключений.

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18				Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ		
					Лист		
					14		

6 Включение системы

Включение СКУ осуществляется подачей питания на все устройства системы. Для этого необходимо:

- Включить все автоматические выключатели SF в каждом блоке мониторинга;
- Включить все системы, датчики и приборы, подключаемые к СКУ;
- В шкафу-концентраторе включить все автоматические выключатели SF;

После проведения процедур самотестирования и автоматической загрузки операционных систем СКУ готова к эксплуатации.

Инв. № подл. 309023	Подпись и дата 15.05.18		Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИНТЕ.656455.001-309 ИМ	Лист
						15

7 Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ИнвИзм.	Подпись и дата
309023	15.05.18			

					ИНТЕ.656455.001-309 ИМ	Лист
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		16