

56С.555.392

А-А
М1:2,5

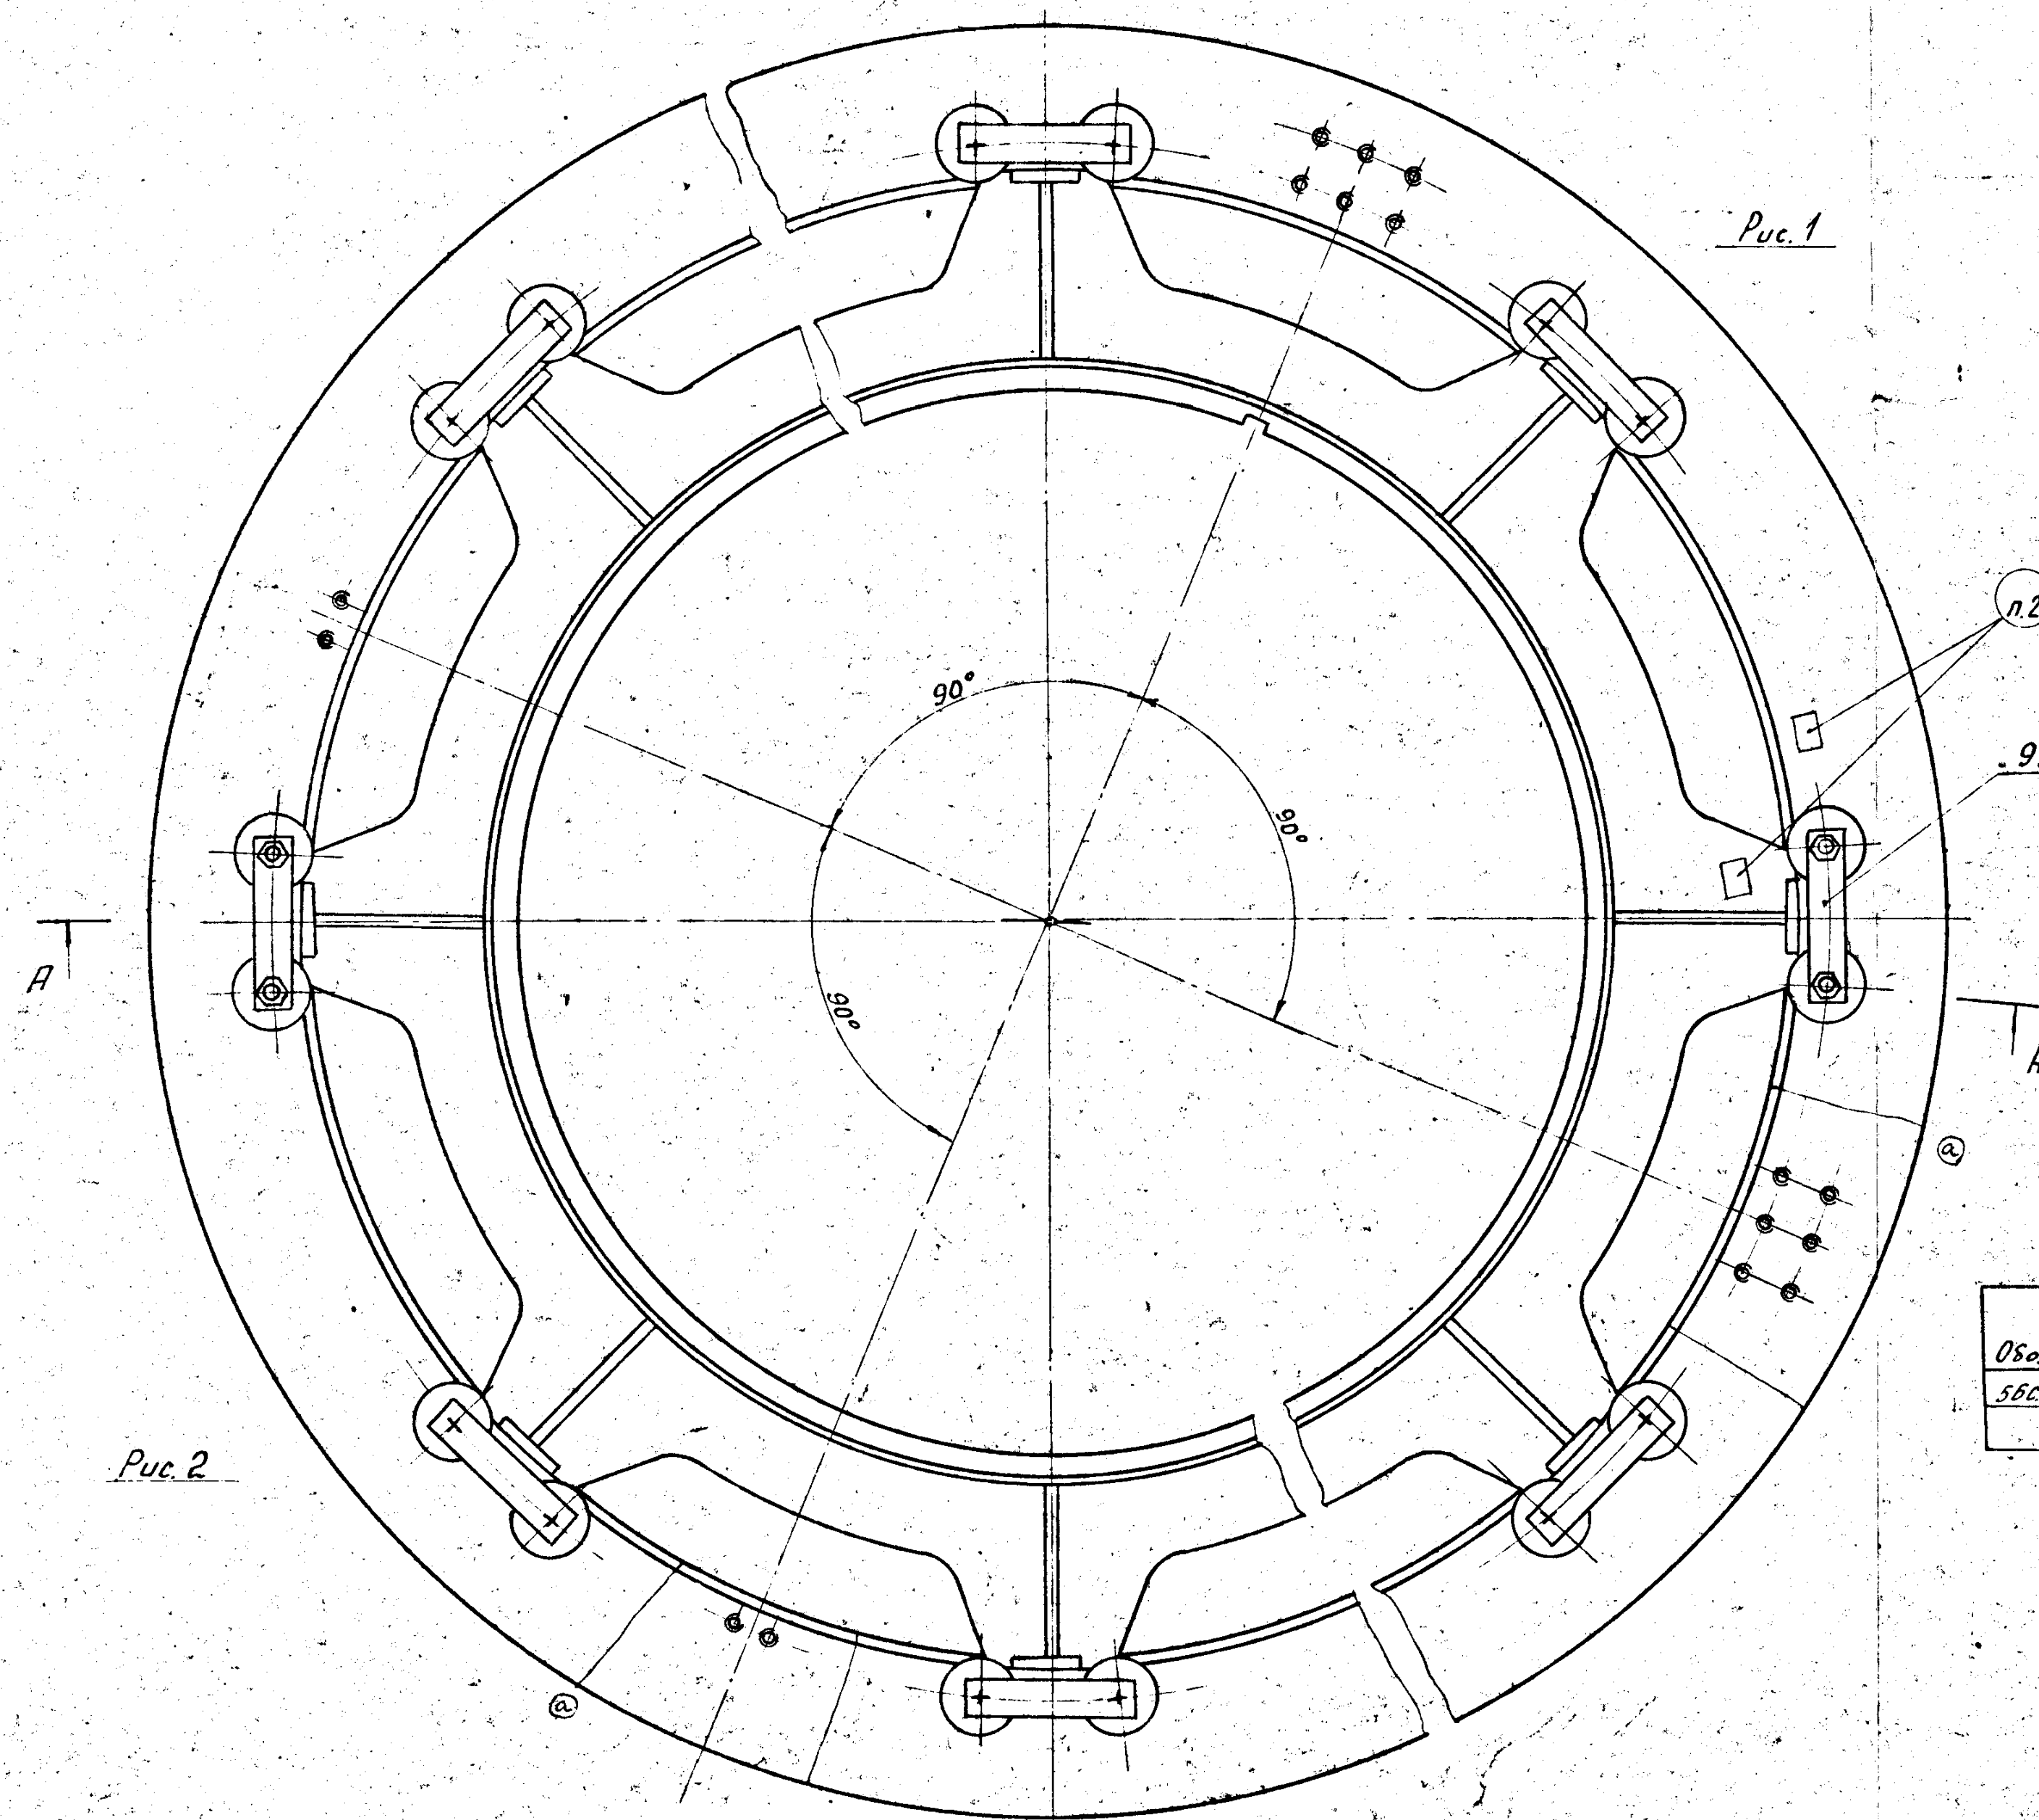
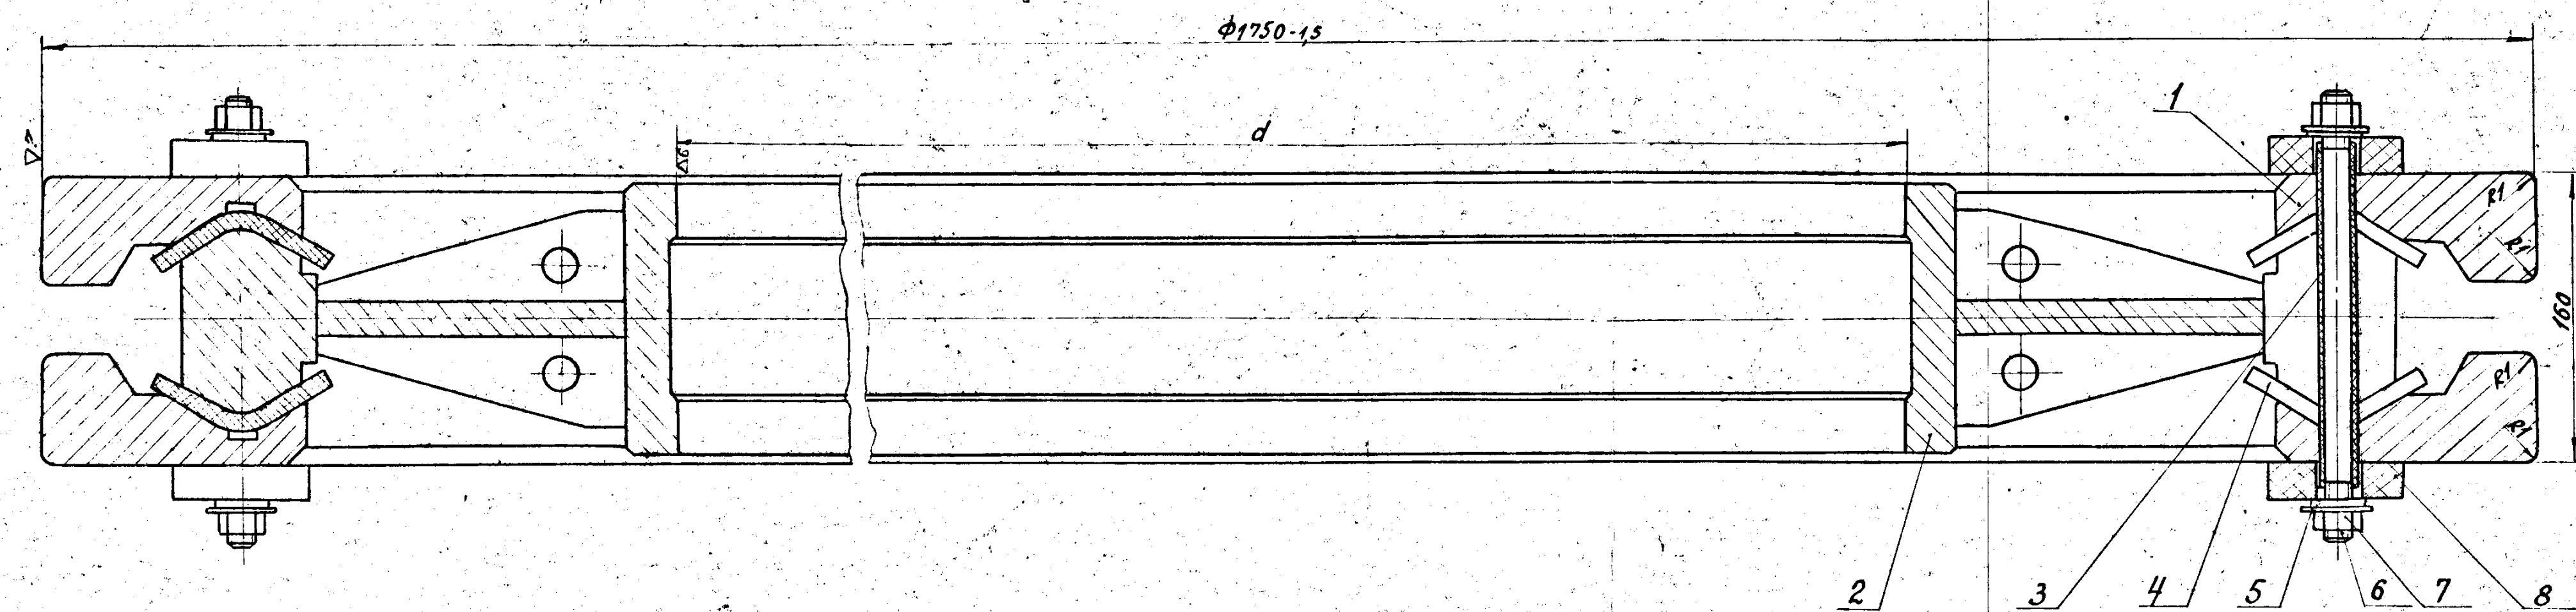


Рис. 1

Рис. 2

1. После сборки контактные кольца испытать напряжением 5000В.
2. Маркировать держатель и контактные кольца:
а) держатель контактных колец черт. 56С.100.273 и кольца контактные черт. 56С.555.306-01 цифрами 1-1, шрифтом Н10.
б) держатель контактных колец черт. 56С.100.273-01 и кольца контактные черт. 56С.555.306 цифрами 2-2, шрифтом Н10.
3. Покрытие по технологической инструкции 08С.922.013, $F=305 \text{ м}^2$.
4. Консервировать по нормам ВТБ.

Обозначение	Рис.	Поз. 1	Поз. 2	Масса, кг
56С.555.392	2	56С.555.306-01	56С.100.273	1050 491 247 704
01 1	56С.555.306	56С.100.273-01	1055 491 236 694	

9	86С.952.576	Шайба	16		
8	86С.715.401	Шайба	32		
7	86С.940.024	Гайка М16-Г	32	норматив 3871	
6	86С.937.880-04	Шпилька	16		
5	86С.950.050	Шайба 16-Г	32	норматив 36712	
4	86С.373.049	Манжетка	16		
3	86С.210.657.15 86С.775.000	2 Втулка 2 Шайба изоляционная	16		
2	см. табл.	30 Держатель контактных колец 1			
1	см. табл.	20 Кольцо контактное 2			
Поз.	Обозначение	Ф	Наименование	Кол-во	Примечание
56С.555.392					
Кольца контактные					
а	3	73.6С.95	Лист	1373	
б	3	73.6С.95	Лист	1373	
в	3	73.6С.95	Лист	1373	
г	3	73.6С.95	Лист	1373	
д	3	73.6С.95	Лист	1373	
е	3	73.6С.95	Лист	1373	
ж	3	73.6С.95	Лист	1373	
з	3	73.6С.95	Лист	1373	
и	3	73.6С.95	Лист	1373	
к	3	73.6С.95	Лист	1373	
л	3	73.6С.95	Лист	1373	
м	3	73.6С.95	Лист	1373	
н	3	73.6С.95	Лист	1373	
о	3	73.6С.95	Лист	1373	
п	3	73.6С.95	Лист	1373	
р	3	73.6С.95	Лист	1373	
с	3	73.6С.95	Лист	1373	
т	3	73.6С.95	Лист	1373	
у	3	73.6С.95	Лист	1373	
ф	3	73.6С.95	Лист	1373	
х	3	73.6С.95	Лист	1373	
ц	3	73.6С.95	Лист	1373	
ч	3	73.6С.95	Лист	1373	
ш	3	73.6С.95	Лист	1373	
щ	3	73.6С.95	Лист	1373	
ъ	3	73.6С.95	Лист	1373	
ы	3	73.6С.95	Лист	1373	
ь	3	73.6С.95	Лист	1373	
э	3	73.6С.95	Лист	1373	
ю	3	73.6С.95	Лист	1373	
я	3	73.6С.95	Лист	1373	