

Крышка пьезометра с ключом. Сборочный чертёж


Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		Детали			
1*		110-В ГОСТ 2590-2006 Крут Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=10	1	0,75	
2*		108х5 ГОСТ 8732-2025 L=140 Труба Б Ст4сп ГОСТ 8731-74	1	1,78	
3*		30-В ГОСТ 2590-2006 L=35 Крут Ст3сп ГОСТ 380-2005	1	0,19	
4*		18-В ГОСТ 2590-2006 L=45 Крут 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	1	0,09	
5*		12-А-I ГОСТ 5781-82 L=170	1	0,15	
6		16х2 ГОСТ 10704-91 Труба Б Ст4сп ГОСТ 8731-74 L=50	1	0,03	
		Материалы			
		Уайт-спирит (нефрас С-4-155/200) ГОСТ 3134-78	0,10		кг
		Эмаль ПФ-115 красная, строительная, для наружных работ ГОСТ 33290-2023	0,15		кг
		Состав для холодного цинкования матовый, серебристо-серый "Антикорцинк" ТУ 2312-027-60414707-2014	0,10		кг

* См. ведомость деталей


Крышка

3-3 (1:2)

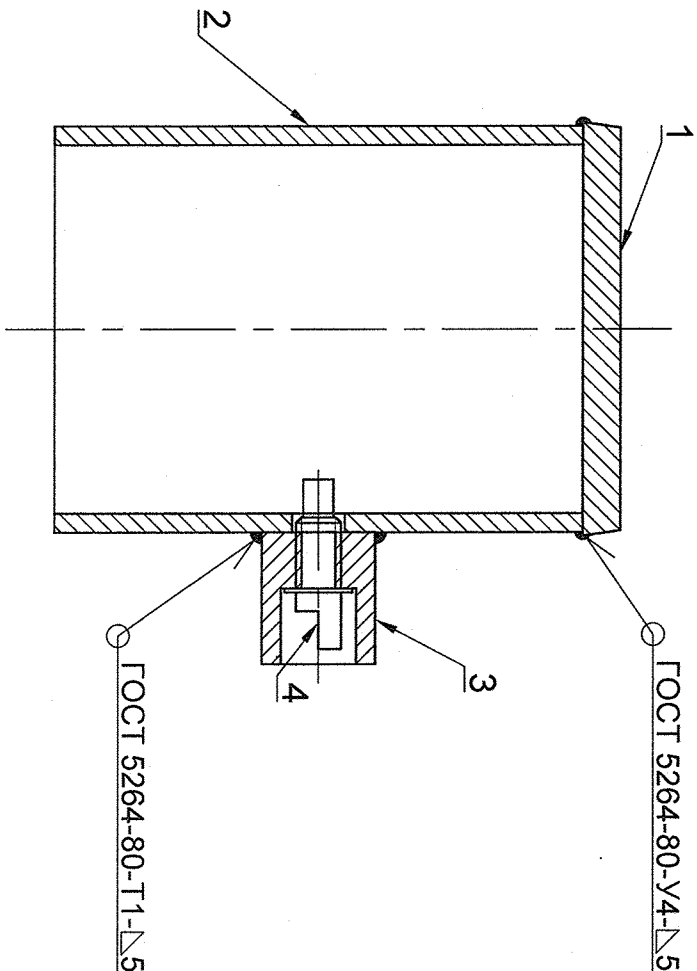

Ключ

(1:2)

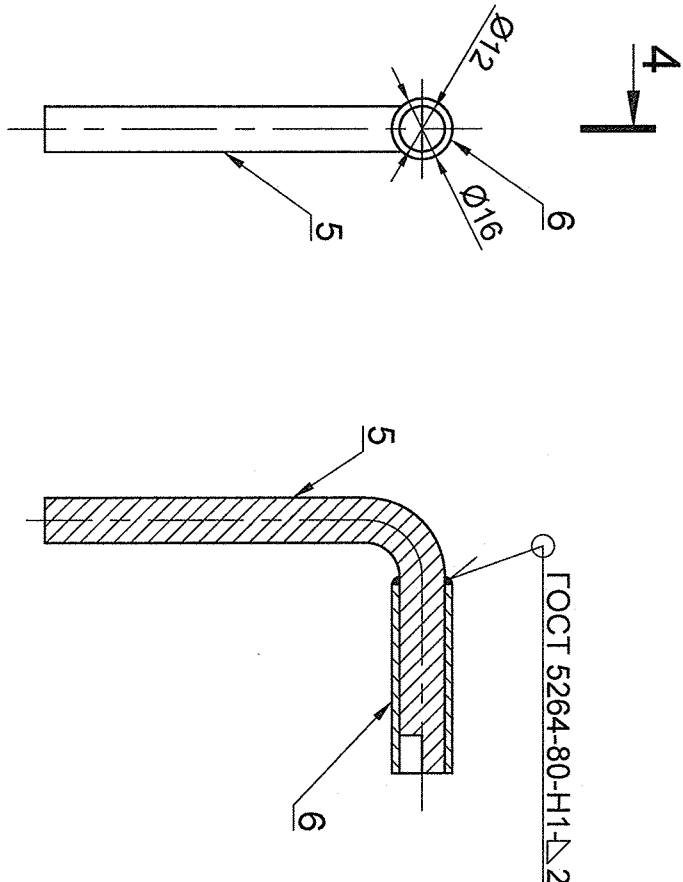

Ведомость деталей

Ведомость деталей
(продолжение)

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Металлоизделия										Всего
	Арматура		Труба			Прокат марки					
	А-I		Б Ст4сп ГОСТ 8731-74			Ст-3сп ГОСТ 380-2005					
						12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014					
	ГОСТ 5781-82		ГОСТ 8732-2025		ГОСТ 10704-91		ГОСТ 2590-2006				
	Ø12	Итого	Ø108х5	Итого	Ø16х2	Итого	110-В	30-В	Итого	18-В	Итого
	-	-	1,78	1,78	-	-	0,75	0,19	0,94	0,09	0,09
Крышка	-	-	1,78	1,78	-	-	0,75	0,19	0,94	0,09	0,09
Ключ	0,15	0,15	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	0,18

Указания по сборке:

- По данному чертежу производится сборка крышки с ключом.
- После сварки деталей необходимо зачистить все швы и притупить острые кройки.
- После сборки крышки и ключа необходимо произвести обезжиривание поверхностей уайт-спиритом с дальнейшим покрытием их составом для холодного цинкования в 2 слоя и окраской эмалью ПФ-115 красного цвета в два слоя.

Согласовано			
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Примечания

- Размеры на чертеже даны в миллиметрах.
- Предельные отклонения размеров ±IT14/2.
- Край реза деталей выполнять с шероховатостью поверхности √Rz80.

2192-34-001.06

Фёдоровский подпорный гидроузел

Изм.	Кол. ун.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пьезометр закладной безнапорный (ПЗБ). Тип 3	Р	Лист	Листов
Разработал									
Проверил									
Н. контр.									
Нач. отдела	Перетяжка	Темпробулатов				Крышка пьезометра с ключом. Сборочный чертёж			